

Queue Number 2444951

Transaction Date 10 Jun 2026, 17:08:23

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
77616873 (CC10021) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	5N1AR1N85C*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2012
Color	White
Mileage	178163 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED , REAR LEFT SIDE HOLE MODIFIED	مذكرار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION HOLE	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Roof	HOLE MODIFIED	السقف
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.G Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER HANDLE NOT OPEN , FRONT RIGHT SIDE LOCK NOT WORKING PROPERLY	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident	BUMPER FRAME,FENDER FRAME,APRON REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY,FRONT RIGHT SIDE CHASSIS BODY MOUNT MISALIGN,DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED,OIL LEAK,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER PORTION CUT	حالة المقاعد
---------------------	-------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED,MINOR OIL LEAK,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	REAR LET SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط

07 Lights

الاضاءة

07.A Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير

08 Brake Condition

الفرامل

08.A Brake Pedal	SONGY,BRAKE NOT WORKING PROPERLY	دواسة الفرامل
------------------	----------------------------------	---------------

09 Interior Condition

الحاله الداخليه

09.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION CRACK , REAR CUP HOLDER PRTION DAMAGED , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY , CENTER MIRROR PORTION FADED	المرايا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE NOT WORKING , FRONT RIGHT SIDE SWITCH DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
09.E Audio	NOT WORKING SWITCH DAMAGED	صوتيات
09.F Dash Board	WORN OUT PORTION HOLE	لوحة القيادة
09.G Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	10:20	Start Time:
وقت الانتهاء:	10:36	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	118	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 28685671	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	12-06-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	11-07-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	12-06-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	16 min 1 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	5N1AR1N85CC631288	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATHFINDER باتفايندر	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	178163 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	VQ40134723B	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2722 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2009 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2012	Model Year:
قوة المحرك:	266	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	7	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading
13 %	45 %	46 %	0.45 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
73 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Tire الأطوار CHANGE REAR BOTH SIDE TIRE OLD 2021	Date of manufactured tampered or expired تاريخ الصناعة مزور أو منتهي الصلاحية	Major رئيسي
Warning triangle مثلثات التحذير NOT FOUND	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
Pedal الدواسه REPAIR BRAKE PEDAL SPONGY	Hard/spongy صلبة / إسفنجية	Major رئيسي
Steering Box صندوق نظام التوجيه REPAIR OILLEAKING	Continuous or excessive oil leak تسريب مستمر أو زائد للزيت	Major رئيسي
Axles المحاور CHANGE AXLE BOOTS CRACKED	Worn-out axle joint, boot (Major) اهتراء في مفصل محور العجلة أو الغطاء (بل)	Major رئيسي
Engine المحرك REPAIR & CLEAN OIL LEAKING	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرك	Major رئيسي
Service brake imbalance on rear axle نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي	More than 30% imbalance between LHS and RHS يوجد أكثر من 30 بالمائة اختلال توازن بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	3500	4000	

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT BUMPER FRAME,BULK HEAD,FENDER FRAME,RIGHT SIDE BODY MOUNTING BRACKET MINOR DENT/REPAIRED,AVOID UNDERBODY COMPONENTS GETTING RUSTY

شهادة فحص المركبة Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	34547	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	28685671	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 12/06/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 12/06/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

