




## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>25 May 2023, 13:59:18</b>
Transaction Number	<b>74394198 (CC10008)</b>	Queue Number	<b>726190</b>

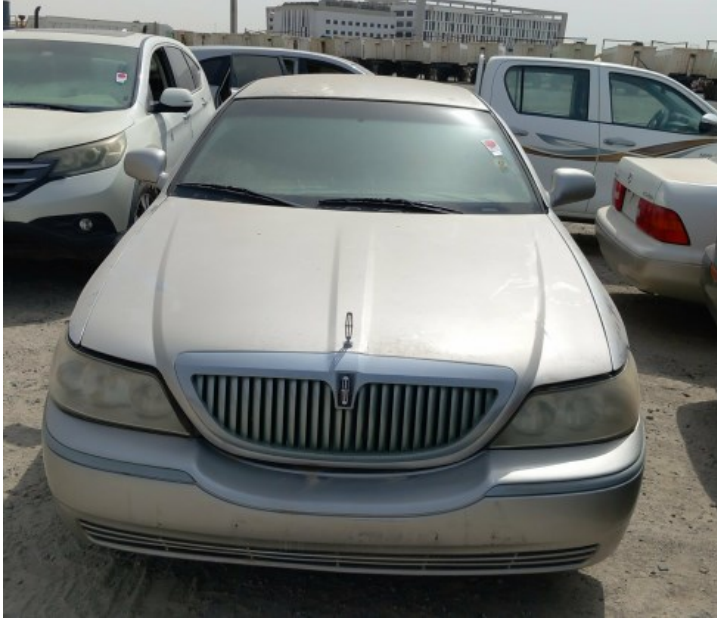

Chassis Number	<b>2LNBL8CV9BX754942</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Lincoln</b>
Model	<b>Town Car</b>
Model Year	<b>2011</b>
Color	<b>Silver</b>
Mileage	<b>233413 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
01.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019,CRACKED	الاطار الخلفي
01.B Rims Condition	MINOR DENT,SCRATCHES	حالة الجنوط
01.C Other	FRONT LEFT SIDE MISALIGN	اخرى
01.D Front Tyre	BOTH SIDE 2020,CRACKED	الاطار الامامي
<b>02 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
02.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
02.B Shock Absorber	FRONT RIGHT SIDE LEAK	ممتص الصدمات
<b>03 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
03.A Power Window Switch	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING & REAR BOTH SIDE NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه
03.B Steering Wheel and control buttons	MINOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.C AC Condition	OK	المكيف
03.D Dash Board	CONSOLE BOX COVER DAMAGED	لوحة القيادة
03.E Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
03.F Sun Visor	LEFT SIDE MISSING	حاجب الشمس

DEFECT	REMARKS	
03.G Mirror	CENTER VIEW MIRROR LOOSE	المرايا
<b>04 Body</b> <span style="float: right;">جسم المركبة</span>		
04.A Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
04.B Floor	FLOOR DENT	الارضية
04.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04.D Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
<b>05 Engine Condition</b> <span style="float: right;">المحرك</span>		
05.A Mount	BUSH CRACKED	كرسي
05.B Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظري
05.C Smoke	WHITE SMOKE	دخان
<b>06 Transmission Condition</b> <span style="float: right;">الجير</span>		
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.B Visual Gear Box Condition	OIL LEAK, JERKING	حالة الجير النظري
<b>07 Lights</b> <span style="float: right;">الاضاءة</span>		
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPALY	ضوء تحذير
<b>08 Chassis Condition</b> <span style="float: right;">الشاسي</span>		
08.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED,STILL BEND	الشاسيه
<b>09 Engine Cooling System</b> <span style="float: right;">نظام تبريد المحرك</span>		
09.A Radiator Condition	COOLANT WATER LEAK	حالة المبرد
<b>10 Wipers and Arms</b> <span style="float: right;">المساحات</span>		
10.A Other	WATER TANK DAMAGED	اخرى
<b>11 Seats Condition</b> <span style="float: right;">المقاعد</span>		
11.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.